

## **SB, Publication du logiciel MSW 5.03, Automower® 320/330X, 2014-11**

### **Modèles concernés**

Automower® 320/330X

### **Numéros de série concernés**

Tous les Automower® 320/330X

### **Description (généralités)**

Un nouveau logiciel est disponible pour les Automower® 320 et 330X. Le nouveau logiciel comprend les changements suivants :

- Alignement lors de l'amarrage amélioré à des températures ambiantes élevées
- Meilleure couverture de zone de la navigation GPS (pour le modèle 330X uniquement)
- Risque réduit de redémarrage répété dans la station de charge (pour le modèle 330X uniquement)
- Risque réduit de gel du logo sur l'écran
- Plusieurs petites améliorations du logiciel (pas décrites en détail dans ce SB)

Le nouveau logiciel a été introduit en production à partir de l'année-modèle 2015 (à partir du numéro de série 144500001 inclus).

Utilisez la programmation automatique d'Autocheck EXP pour mettre à jour les anciens modèles d'Automower® 320/330X. NB : La version 3.8 ou ultérieure de l'Autocheck EXP doit être utilisée.

### **Description détaillée**

#### ***Alignement lors de l'amarrage amélioré à des températures ambiantes élevées***

Un risque de mauvais alignement était présent lors de l'amarrage de la station de charge à des températures ambiantes élevées. Le mauvais alignement a entraîné la nécessité d'effectuer par ex. plusieurs tentatives d'amarrage automatique avant que la tondeuse ne s'arrête près de la station de charge avec le message *Station de charge bloquée*. L'alignement lors de l'amarrage à des températures ambiantes élevées a été amélioré dans la nouvelle version du logiciel.

#### ***Meilleure couverture de zone de la navigation GPS (pour le modèle 330X uniquement)***

Dans certaines configurations de jardins, la navigation GPS a fait démarrer la tondeuse et l'a amenée à couper la même partie du jardin à plusieurs reprises pendant une longue période. La répartition plus égale des points de départ de la tondeuse dans le jardin est une amélioration de la nouvelle version du logiciel.

#### ***Risque réduit de redémarrage répété dans la station de charge (pour le modèle 330X uniquement)***

Lorsque la navigation GPS était activée, la tondeuse pouvait, dans quelques rares situations, redémarrer le logiciel à répétition dans la station de charge. En conséquence, le logo

Automower® clignotait sur l'écran et la tondeuse ne quittait pas la station de charge. Le basculement de l'interrupteur principal Off/On a résolu le problème. Ce problème a été résolu dans la nouvelle version du logiciel.

***Risque réduit de gel du logo sur l'écran***

L'écran de quelques tondeuses s'est soudainement bloqué dans certaines situations spécifiques, en affichant le logo Automower® de manière permanente. Le basculement de l'interrupteur principal Off/On n'a pas résolu le problème. Un débranchement/rebranchement de la batterie était nécessaire. Ce problème a été résolu dans la nouvelle version du logiciel.

**Nouvelles versions du logiciel**

Le nouveau logiciel repose sur les versions suivantes :

- Logiciel principal (MSW) : 5.03.00 (nouveau)
- Logiciel MMI (MMI) : 5.06.00 (nouveau)
- Logiciel du sous-système (SSW) : 5.00.00 (nouveau)

NB : La version 3.8 ou ultérieure de l'Autocheck EXP doit être utilisée.

**Rapport de garantie**

- La mise à jour du logiciel avant une vente ne peut pas faire l'objet d'une quelconque réclamation au titre de la garantie. Cette mise à jour doit être considérée comme une opération normale effectuée dans le cadre de l'inspection avant livraison. Les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées.
- La mise à jour du logiciel dans le cadre d'un entretien d'hiver ne peut pas faire l'objet d'une quelconque réclamation au titre de la garantie. Cette mise à jour doit être considérée comme une opération normale effectuée dans le cadre de l'entretien d'hiver facturé au client. Les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées.